

KeContact P30x
Update Anleitung
Software-Paket 1.6.3



Automation by innovation.

Hinweise zu diesem Handbuch

Im Handbuch finden Sie an verschiedenen Stellen Hinweise und Warnungen vor möglichen Gefahren. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:



WARNUNG!

- Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT!

- Bedeutet, dass ein Sachschaden oder leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

- Bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



- Mit dieser Warnung wird auf die möglichen Folgen beim Berühren von elektrostatisk empfindlichen Bauteilen hingewiesen.

Hinweis

Anwendungstipps und nützliche Infos werden mit "Hinweis" gekennzeichnet. Sie enthalten keine Information, die vor einer gefährlichen oder schädlichen Funktion warnt.

- Dieser Pfeil markiert **Arbeitsschritte**, die Sie ausführen sollen.

© KEBA 2018

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wir wahren unsere Rechte.

Sämtliches geistige Eigentum, darunter auch Warenzeichen und Urheberrechte, ist Eigentum der jeweiligen Besitzer. Jegliche unerlaubte Verwendung solchen geistigen Eigentums ist ausdrücklich untersagt.

Dokument: Version 1.00 / Artikel Nr.: -

KEBA AG, Postfach 111, Gewerbepark Urfahr, A-4041 Linz

Tel.: +43 / 732 / 70 90-0, Fax: +43 / 732 / 73 09 10, E-Mail: keba@keba.com, www.keba.com

Änderungsverzeichnis

Version: V1.00	Date: 11.01.2018
Page	Description
-	Erste Version der Anleitung
-	-
-	-
-	-

Inhalt

1	Software Update SW 1.6.3.....	4
1.1	Identifikation der installierten Software-Version.....	4
2	Installationsschritte	5
2.1.1	Update über WebUI (User Interface)	5
2.1.2	Update über OCPP	7
2.1.3	Update über USB.....	8

1 Software Update SW 1.6.3

Der Name der Updatedatei ist folgender:

P30x_SW_1_6_3.keb

1.1 Identifikation der installierten Software-Version

Überprüfen Sie vor dem Update bitte die Software-Version Ihrer KeContact P30 x-series. Die aktuelle Version kann über das Web-Interface der KeContact P30x abgelesen werden.

Bitte informieren Sie sich im Konfigurationshandbuch darüber, wie man sich mit dem Web-Interface der KeContact P30x verbindet.

Um das Software Update 1.6.3 installieren zu können, muss auf der KeContact P30 x-Serie die Software Version 1.5 oder 1.6.1 installiert sein.

Hinweis

Wenn die Software auf Ihrer KeContact P30 x-Serie älter als das SW Package 1.5 ist, dann wird das Update fehlschlagen.

Wie Sie Software Update 1.5 einspielen können, entnehmen Sie aus der Anleitung „P30 Update Guide SW 1.5“. Dieses finden Sie im Software-Update 1.5 Download File.

2 Installationsschritte


2.1.1 Update über WebUI (User Interface)

Hinweis


Um das WebUI über eine Remote-Verbindung zu erreichen, muss Port 80 in Ihrem Netzwerk geöffnet sein.

Ein Remote-Update über das WebUI über GSM-Verbindung wird aufgrund der Größe der Datei nicht empfohlen. Hier kann es zu Verbindungsabbrüchen kommen, und der Upload kann gestört werden.

- Öffnen Sie die Seite "Software Update".

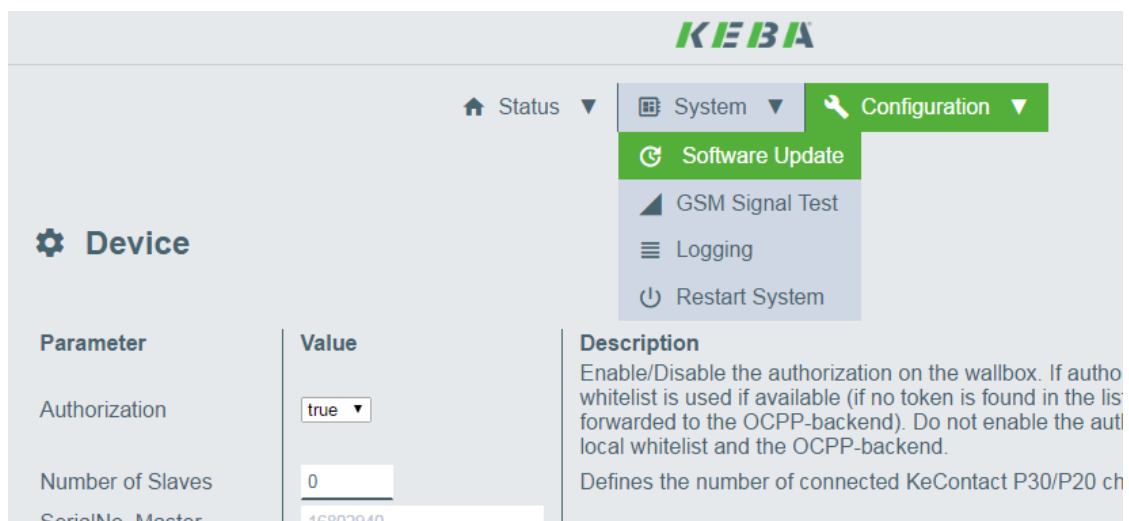


- Wählen Sie die Datei des Software-Pakets 1.6.3 mit dem Format ".keb"

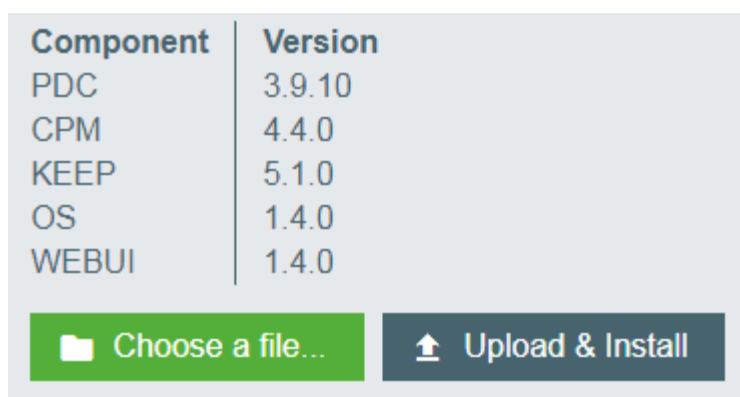

- Drücken Sie die "Upload & Install" Taste.

Component	Version
PDC	3.9.10
CPM	4.4.0
KEEP	5.1.0
OS	1.4.0
WEBUI	1.4.0

 P30x_SW_1_6_3.keb 



Uploading ... 100% (Waiting for response)

- ▶ Bitte warten Sie, bis alle Software-Komponenten aktualisiert wurden. Sie können den aktuellen Status in der Anzeige des Webinterfaces mitbeobachten.
Unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung und führen Sie keinen manuellen Neustart durch.

2.1.2 Update über OCPP

- ▶ Sie können Ihre KeContact P30x über OCPP aktualisieren. Benutzen Sie dazu folgenden FTP-Link:

ftp://keba-update:emobility@ftp.keba.com/P30x_SW_1_6_3.keb

Hinweis

Der oben angeführte FTP-Link kann nicht erreicht werden, wenn die KeContact P30x in einem geschlossenen Netzwerk ist und keine Internetverbindung hat.

Für Anweisungen wie der FTP Link über OCPP zu verwenden ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Backend Provider.

Bitte warten Sie bis alle Software-Komponenten aktualisiert wurden. Sie können den Status der Komponentenversionen mit der Information in den Release Notes am Ende des Updates vergleichen.

Unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung und führen Sie keinen manuellen Neustart durch.

2.1.3 Update über USB

- ▶ Vorbereitung des USB Sticks: Erstellen Sie einen Ordner "UPD" auf einem FAT32 formatierten USB Stick.
- ▶ Kopieren Sie die Datei "P30x_SW_1_6_3.keb" in den Ordner "UPD".
- ▶ Stecken Sie den USB Stick in den USB Anschluss der KeContact P30x. Das Update startet automatisch. Am Display erscheint die Anzeige "**USB...Updating P30x_SW_1_6_3**".
- ▶ Bitte warten Sie, bis alle Software-Komponenten aktualisiert wurden. Die KeContact P30x startet automatisch neu. Führen Sie keinen manuellen Neustart durch.

Während dem Update durchläuft die KeContact P30x eine bestimmte Sequenz. Nach 3-4 Minuten pulsieren alle LEDs orange.



Während dem Updatevorgang gibt die KeContact P30x visuelle Rückmeldung welche Phase der Installation gerade ausgeführt wird. Diese Nachrichten können auch im Web-Interface mitverfolgt werden:

"Installation Check (1/8)"

"PDC P30 install (2/8)"

"PDC P20 install (3/8)"

"OS install (4/8)"

"Web HI install (5/8)"

"MIDLED install (6/8)"

"CPM install (7/8)"

"Keep install (8/8)"

- ▶ Stecken Sie den USB Stick ab, wenn auf dem Display "**Remove USB...**" angezeigt wird.

Hinweis

*Bei Schritt 7 kommt es im Verlauf des Updates zur Ausschaltung des Displays. Hier pulsiert der LED Balken orange für mehrere Minuten, dies ist normal.
Die visuelle Rückmeldung ist auch bei einem Update über OCPP gleich.*

